

# 徕卡 TPS1800/2003

## 简易操作手册

# TPS1800/2003 全站仪简易操作手册

## 一、基本操作

### 1、仪器基本性能、仪器保养

#### à 性能:

**TPS1000** 系列全站仪的特点是精度高, 主要应用于高精度的变形观测、大地控制测量等精密工程测量领域。

TC(A)2003 角度测量精度为 0.5 秒, 距离测量精度为 1mm+1ppm

TC(A)1800 角度测量精度为 1.0 秒, 距离测量精度为 1mm+2ppm

#### à 仪器的保养和使用:

仪器必须装箱运输, 防止受剧烈振动; 仪器不宜受潮; 避免在强磁场内作业, 影响精度; 放置温度在 -40℃~+70℃ 干燥环境中; 保持目镜和物镜的清洁; 充电器不能在潮湿环境中使用; 雷雨天气不能进行野外测量, 可能遭受雷击; 不能使用望远镜对准太阳, 会损坏眼睛; 操作人员不能离开仪器, 随时注意周围环境, 防止意外事故发生; 定期对仪器进行调试和检校; 激光不能直接照射眼睛; 电磁干扰可能降低测量精度;

### 2、徕卡 GSI 数据格式简介:

徕卡 GSI 数据记录格式是徕卡仪器的专用记录格式, 它是由字索引+测量数据构成一个测量数据块, 一行记录由一个或多个数据块组成。

例子:

110001+00000005 21.324+00000004 22.324+08545254 31..06+00044207

110002+00000007 21.324+00020034 22.324+09019410 31..06+00033750

110003+00000009 21.324+18019579 22.324+26942383 31..06+00033751

以上数据中, 110001+00000005 中 11 表示测量点号的字索引, 用于标识该数据块, “+”之后为测量点号, 21.324+00000004 中的 21 表示水平角的字索引, 00000004 是水平角 0° 00' 00.4" ; 22.324+08545254 中的 22 表示垂直角的字索引, 08545254 是天顶距 85° 45' 25.4" ; 31..06+00044207 中的 31 表示斜距的字索引, 00044207 是斜距 4.4207m。

## 二、 aF...功能键

按 FNC 功能键进入, 它提供快速调用一些仪器常用功能, 当仪器处于其它功能状态下, 在不退出该功能, 可以随时调用 FNC 功能, 使得功能调用相当灵活。

### 1、ATR 自动目标识别开关

操作: 按 aF...功能键à 再按 F1(ATR)

### 2、用户模板设置

操作: 按 aF...功能键à 选择菜单 1 User template&files 进入用户模板设置

### 3、EDM 测距模式选择

操作: 按 aF...功能键à 选择菜单 2 EDM measuring program 进入

### 4、补偿器开关及水平角改正

操作: 按 aF...功能键à 选择菜单 3 compensator/Hz-corrections 进入

### 5、垂直角显示方式

操作: 按 aF...功能键à 选择菜单 6 V-Angle display 进入

### 6、电源设置

操作: 按 aF...功能键à 选择菜单 7 Power off, Sleep

## 7、锁定目标

**操作:** 按 **aF...功能键** → 再按 **F2(LOCK)**

## 三、主菜单 MENU

## 1、格式化 PC 卡

**操作:** 按 **F1 (EXTRA) 键** → 选择 **2 Format memory card**

## 2、仪器检校

**操作:** 按 **F2 (CAL) 键** 进入

补偿器纵横向误差 (l,t); 指标差(i); 照准差/横轴倾斜误差(c/a); 指标差/照准差/横轴倾斜误差(i/c/a); 自动目标识别误差(ATR)

## 3、数据管理

**操作:** 按 **F4 (DATA) 键** 进入

提供已知数据的输入、删除和搜索功能。

## 4、编码

**操作:** 按 **CODE 功能键**

中有在测量状态下才能按该功能键输入编码, 你可以在计算机上的“Leica SurveyOffice”中 TPS1000 工具中的“编码开发”来开发自己的编码, 然后传到仪器中, 提供测量时调用。

## 5、通讯参数设置

**操作:** 按 **F3 (CONF) 键** → 选择 **3 或 4 菜单项**

GSI communication param. GSI 指令的通讯参数(数据输出到 RS232 用)

GeoCOM Communication param. GeoCOM 指令的通讯参数 (与计算机联机使用)

## 6、单位设置

**操作:** 按 **F3 (CONF) 键** → 选择 **8 菜单项 (User template 用户模板)** → 再按 **F4 (SET)** 进入单位设置

## 7、定制数据记录及显示格式

**操作:** 按 **F3(CONF)键** → 选择 **8 菜单项 (User template 用户模板)** → 再按 **F2(RMASK)** 进行记录格式设置; 按 **F3 (DMASK)** 进行显示格式设置

是确定记录或显示项目的先后次序。

## 8、偏移设置

**操作:** 按 **F6 (MEAS) 键** → 进入常规测量状态 → 再按 **F4 (TARGT)** 进入目标点设置 → 按 **F4 (OFFS)** 进入偏移设置

Shift+length 纵向偏移量; Shift trans 横向偏移量; Shift height 高程偏移量

## 9、棱镜类型选择

**操作:** 按 **F6 (MEAS) 键** → 进入常规测量状态 → 再按 **F4 (TARGT)** 进入目标点设置 → 按 **F1 (PRISM)** 进入棱镜类型选择

也可以自己定义, 在棱镜类型选择状态下按 Shift+F4(DEF)自己定义三个棱镜以供使用。

## 11、PPM 大气改正设置

**操作:** 按 **F6 (MEAS) 键** → 进入常规测量状态 → 再按 **F4 (TARGT)** 进入目标点设置 → **F2 (PPM)** 进入大气改正设置

同样可以进行投影改正 F1 (GEOM)、折光改正 F2 (REFRA)。

## 12、测站设置

**操作:** 按 **F5 (SETUP) 键** → 测站设置

可以在这里选择用户模板、记录装置、记录文件, 测站设置这里提供两种方式, 一种是标准设置, 即通过测站点坐标和后视方位角进行测站设置; 另一种是通过测站点和后视点

的坐标来进行测站设置，仪器自动反算方位角，自动进行设置。

### 13、常规测量

**操作：按 F6（MEAS）键  进入常规测量状态**

如果要求测量坐标，你必须先进行测站设置，才能进行常规测量；而如果你只需要测量距离和角度，而不计算坐标，你可以不进行测站设置而直接进入常规测量。

四、按  进入照明及加热选择界面

#### 1、十字丝照明

然后按 F2（RETIC）则打开或关闭十字丝照明，这时按 F6 调整亮度。

#### 2、显示屏照明

然后按 F1（DISPL）则打开显示屏照明，这时按 F6 调整亮度。

#### 3、打开激光对点

然后按 F3（L PLM）则打开或关闭激光对点器，这时按 F6 调整亮度。

# TPS1000 全站仪菜单结构

ON/OFF 开机/关机

● 屏幕显示-----主菜单（应用程序）

| MAIN MENU: PROGRAMS |                            |     |      |      |            |
|---------------------|----------------------------|-----|------|------|------------|
| 1                   | Free Station               |     |      |      |            |
| 2                   | Orientation + Ht. Transfer |     |      |      |            |
| 3                   | Resection                  |     |      |      |            |
| 4                   | Stakeout                   |     |      |      |            |
| 5                   | Tie Distance               |     |      |      |            |
| 6                   | Monitoring                 |     |      |      |            |
| EXTRA               |                            | CAL | CONF | DATA | SETUP MEAS |

| MAIN MENU: PROGRAMS |         |    |    |    |       |
|---------------------|---------|----|----|----|-------|
| 1                   | 自由设站    |    |    |    |       |
| 2                   | 定向&高程传递 |    |    |    |       |
| 3                   | 后方交会    |    |    |    |       |
| 4                   | 放样      |    |    |    |       |
| 5                   | 联测距离    |    |    |    |       |
| 6                   | 监测      |    |    |    |       |
| 工具                  |         | 检校 | 配置 | 数据 | 设站 测量 |

● 固定功能键

aF... 功能键 快速调整常用功能

| aF...\ ADDIT. FUNCTIONS |                            |      |  |       |  |
|-------------------------|----------------------------|------|--|-------|--|
| 1                       | User template & files      |      |  |       |  |
| 2                       | EDM measuring program      |      |  |       |  |
| 3                       | Compensator/Hz-corrections |      |  |       |  |
| 4                       | EDM Test<signal/Frequency> |      |  |       |  |
| 5                       | Beep / Hz-sector           |      |  |       |  |
| 6                       | V-Angle display            |      |  |       |  |
| 7                       | Power off, Sleep           |      |  |       |  |
| 8                       | Accessories                |      |  |       |  |
| ATR                     |                            | LOCK |  | L.INT |  |

| 用户模板       |  |    |  |  |  |
|------------|--|----|--|--|--|
| 距离测量程序     |  |    |  |  |  |
| 补偿/水平角改正   |  |    |  |  |  |
| 测试回光信号/频率  |  |    |  |  |  |
| 按键声音/水平角区域 |  |    |  |  |  |
| 垂直角显示      |  |    |  |  |  |
| 电源开关, 休眠   |  |    |  |  |  |
| 附件         |  |    |  |  |  |
| 识别         |  | 锁定 |  |  |  |

## 1. User template & files 选择用户模板和文件

| aF...\ USER TEMPLATE—FILES            |  |      |  |       |  |
|---------------------------------------|--|------|--|-------|--|
| Select user template & files          |  |      |  |       |  |
| User templ. : USER4                   |  |      |  |       |  |
| Rec. device : 1 Memory Card / 2 RS232 |  |      |  |       |  |
| Meas. file : 1 FILE01.GSI             |  |      |  |       |  |
| Data file : 1 FILE01.GSI              |  |      |  |       |  |
| ATR                                   |  | LOCK |  | L.INT |  |

| user templ.: 用户模板选择, 有 Polar(standard)极坐标。Cartesian 笛卡尔坐标。Polar+Cartesian 极坐标+笛卡尔坐标。USER4/USER5 用户自定义 4/5 |  |    |  |    |  |
|---|--|----|--|----|--|
| rec.device: 记录装置选择 memory card (PC 卡) 和 RS232 接口  |  |    |  |    |  |
| meas.file : 选择测量文件名,12 个可供选择。   |  |    |  |    |  |
| data file : 选择数据文件名   |  |    |  |    |  |
| 识别  |  | 锁定 |  | 中止 |  |

F1 (ATR) 打开或关闭 ATR 自动目标识别功能。

F2 (LOCK) 锁定目标棱镜, 用于跟踪测量。

## 2. EDM measuring program 距离测量方式设置(标准/精测/快速/跟踪/平均数)

|                                   |      |      |     |       |  |
|-----------------------------------|------|------|-----|-------|--|
| aF...\ EDM MEAS. PROGRAM          |      |      |     |       |  |
| Select measuring program          |      |      |     |       |  |
| EDM type : TCA2003 测距仪类型为 TCA2003 |      |      |     |       |  |
| active : Standard meas. 当前为标准测距模式 |      |      |     |       |  |
| STAND                             | PREC | FAST | TRK | AVERG |  |

|                     |      |        |       |    |  |
|---------------------|------|--------|-------|----|--|
| STAND               | 标准测距 | 1+1ppm | 3 秒   |    |  |
| PRECT               | 精测距离 | 1+1ppm | 3 秒   |    |  |
| FAST                | 快速测距 | 3+2ppm | 1.5 秒 |    |  |
| TRK                 | 跟踪测距 | 5+2ppm | 0.3 秒 |    |  |
| AVERG               | 平均测距 |        | 3 秒   |    |  |
| 按 Shift+F4 快速跟踪测量模式 |      |        |       |    |  |
| 标准                  | 精确   | 快速     | 跟踪    | 平均 |  |

### 3. Compensator/Hz-corrections 补偿器开关/水平角改正(全设为 ON)

|                               |  |  |  |  |     |
|-------------------------------|--|--|--|--|-----|
| aF...\ COMPENS./HZ-CORR.      |  |  |  |  |     |
| Compensator ON/OFF,           |  |  |  |  |     |
| Hz-corrections ON/OFF,        |  |  |  |  |     |
| Instr.setup : Stability check |  |  |  |  |     |
| Compensator: ON               |  |  |  |  |     |
| Hz-corr. : ON                 |  |  |  |  |     |
|                               |  |  |  |  | OFF |

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| Instr.setup 选择 No check 补偿器在工作范围内不作任何检查, 选择 stability check 作稳定性检查, 检查补偿器是否工作, 并且达到仪器规定的精度才允许记录测量值。 |  |  |  |  |   |
| Compensator on/off 补偿器开关 ON 为开  |  |  |  |  |   |
| Hz-corr 水平角改正开关 ON 为开   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  | 关 |

### 4. EDM test <signal/frequency> 测距回光信号及频率测试

F3 (FREQ) 测量频率和回光信号强度显示状态的转换开关, 80% 以上时测距效果最好。

F5 (STOP) 结束并返回原对话框

F6 (OFF) 回光信号音响开关

### 5. Beep/Hz-sector 按键声音和水平角响铃设置

---keyst. Beep 按键声响 (on 关 low 小 loud 大)

---sector beep ON/OFF 角度音响开关

---angle 需要响铃的角度值

### 6. V-Angle display 垂直角显示方式(天顶距/高度角/坡度角)

---zenith angle 天顶距 水平方向为 90 度

---elev. Angle +/- 高度角 水平方向为 0 度 (仰角为正)

---elev. Angle % 坡度角 水平方向为 0, 向上为正坡度(3%)

### 7. Power off, sleep 关机方式及休眠设置

---sleep after ... 休眠

---auto-off after 自动关机

---remains on 全站仪一直打开

8. Accessories 使用附加目镜和物镜时设置目镜与物镜的起止角, 因为马达驱动仪器的转动将受到限制。如无附加则全选取 NO, F3---DEF 设置转动范围; F5---DEFLT 缺省设置; F6---改变设置中某一项 Yes/NO, 没有附加目镜和物镜如果选 Yes, 测量将受到很多限制, 切记!!!

F3 --- DEF 设置转动范围

Eye. Vbeg 目镜垂直角的开始值

Eye. Vend 目镜垂直角的结束值

Lens vbeg 物镜垂直角的开始值

Lens vend 物镜垂直角的结束值

Hz beg 水平角开始值

Hz end 水平角结束值

F5 --- DEFLT 缺省设置（全为 NO）

F6 --- 将上面显示设为 Yes/No



功能键      照明功能

| ILLUMINATION |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Contrast     | : 50%                           |
| Display      | : 70% <input type="checkbox"/>  |
| Reticule     | : 80% <input type="checkbox"/>  |
| Laser plumm  | : 100% <input type="checkbox"/> |
| DISPL        |                                 |
| RETIC        |                                 |
| L PLM        |                                 |
| DEFLT        |                                 |
| <-/->        |                                 |

|       |                     |
|-------|---------------------|
| DISPL | 屏幕照明开关 Display      |
| RETIC | 十字丝照明开关 Reticule    |
| L PLM | 激光对点器开关 Laser Plumm |
| DEFLT | 缺省设置                |
| <-/-> | 照明亮度调整(当前光标项        |
| 显示    |                     |
| 十字丝   |                     |
| 激光    |                     |
| 缺省    |                     |
| 调节    |                     |

● F 功能键:

- F1 EXTRA 外部工具
  - 1 GeoCOM On-Line mode 打开 GeoCOM 通信(PC—全站仪通讯模式)
  - 2 Format memory card 格式化 PC 卡，完全清除 PC 卡上的数据
  - 3 Remote control mode on/off 遥测控制开关，没有遥控装置设为 OFF
- F2 CAL 仪器检校
  - F1 l t 补偿器纵横向误差检校
  - F2 i 指标差检校
  - F3 c,a 照准差，横轴倾斜误差检校
  - F4 i ,c,a 指标差，照准差，横轴倾斜误差检校
  - F5 ATR ATR 自动目标识别检校
- F3 CONF 仪器配置
  - 1 System date and time 设置系统日期和时间
  - 2 define functionality 定义功能项（最好全部选择 YES）
  - 3 GSI communication parm. GSI 通信参数（波特率，校验，数据位等）
  - 4 GeoCOM communication parm. GeoCOM 通信参数(同 GSI 通信参数)
  - 5 instrument identification 仪器名称
  - 6 autoexec-application 开机自动启动的程序
  - 7 system protection 系统密码设置
  - 8 user template 用户模板(单位，显示和存贮格式，模板选择等)
- F4 DATA 数据的输入和浏览
  - F1 INPUT 输入数据
  - F5 SEARC 搜索数据
  - Shift+F5 DEL 删除数据
- F5 SETUP 测站设置
  - F4 QSET 用后视已知点设置测站
  - F5 SIN 水平角 Hz0（方位角）设置测站
  - F6 LIST 列表选择
- F6 MEAS 测量

- F1 ALL 测量并记录
- F2 DIST 测量
- F3 REC 记录
- F4 TARGT 目标点信息(大气及曲率改正/偏心测量/棱镜选择)
- F5 Hz0 设置水平角

F2 CAL 仪器检校

| CAL\ INSTRUMENT ERRORS |            |            |              |            |
|------------------------|------------|------------|--------------|------------|
|                        | current    | 当前值        |              |            |
| l Compens. longi:      | 0° 00' 03" | 补偿器纵向偏差    |              |            |
| t Compens. trans:      | 0° 00' 09" | 补偿器横向偏差    |              |            |
| I V-index error :      | 0° 00' 04" | 竖盘指标差      |              |            |
| c Hz-coll :            | 0° 00' 02" | 照准差        |              |            |
| a Tilting-axis e:      | 0° 00' 04" | 横轴倾斜误差     |              |            |
| <b>l, t</b>            | <b>I</b>   | <b>c/a</b> | <b>i/c/a</b> | <b>ATR</b> |

仪器检校是一项相当重要的工作，徕卡全站仪均提供仪器检校功能，其作用是检查仪器的轴系误差，并在测量中进行补偿改正，所以说仪器检校是提高测量成果精度的一项重要工作。

在精确整平仪器，保证仪器稳定后，才可以做这几项工作。电子气泡在一个方向精确整平后，应该在其它任何方向均居中，如果不居中，只要对 **l, t** 进行检校几次即可。**l, t** 是电子气泡自身检查的功能。在高精度测量中，应在每个测站均对电子气泡进行检查，以保证成果的高质量、高精度。

1、进入 F1(l, t) 补偿器纵横向误差检校，只要精确整平仪器即可进行该向检校。

| Main\ Compens Index. error       |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1St tilt measurement in any face |      |      |      |      |      |
|                                  |      |      |      |      |      |
| L Compens : 0° 00' 03"           |      |      |      |      |      |
| T Compens : 0° 00' 15"           |      |      |      |      |      |
|                                  |      |      |      |      |      |
| MEAS                             |      |      |      |      |      |
| ● F1                             | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

| Main\ 补偿器纵横向误差  |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 首先在任意一面进行仪器水平检校 |      |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |      |
| 纵向当前值           |      |      |      |      |      |
| 横向当前值           |      |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |      |
| 测量              |      |      |      |      |      |
| ● F1            | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

按 F1(MEAS) 即自动进行该项误差的测量，测量完成后按（YES）则采用新值，按（RETRY）则重新测定按（NO）不采用新值

2、进入 F2 (i) 指标差检校

| Main\ V-Index. error                  |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Aim accurately at a target Positioned |      |      |      |      |      |
| At a dist >100m                       |      |      |      |      |      |
|                                       |      |      |      |      |      |
| Hz : 70° 12' 03"                      |      |      |      |      |      |
| V : 90° 22' 15"                       |      |      |      |      |      |
|                                       |      |      |      |      |      |
| MEAS                                  |      |      |      |      |      |
| ● F1                                  | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

| Main\ 指标差       |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 精确瞄准一个目标距离>100m |      |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |      |
| 水平度盘读数          |      |      |      |      |      |
| 垂直度盘读数          |      |      |      |      |      |
|                 |      |      |      |      |      |
| 测量              |      |      |      |      |      |
| ● F1            | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

人工精确瞄准大于 100 米处的目标点，按 F1(MEAS)即进行该项误差的测量，仪器将自



转动到另外一面，等待你精确的瞄准同一个目标，如下图：

|  |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
| <b>Main\ V-Index. error</b>                        |      |      |      |      |      |
| Aim accurately at the same target in<br>Other face |      |      |      |      |      |
| Hz : 250° 12' 03"                                  |      |      |      |      |      |
| V : 270° 22' 15"                                   |      |      |      |      |      |
| MEAS   |      |      |      |      |      |
| ● F1   | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

|                  |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Main\ 指标差</b> |      |      |      |      |      |
| 在另一面精确瞄准相同的目标    |      |      |      |      |      |
| 水平度盘读数           |      |      |      |      |      |
| 垂直度盘读数           |      |      |      |      |      |
| 测量               |      |      |      |      |      |
| ● F1             | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

按 F1(MEAS)进行另一面的测量，测量完成后即显示：

|                                 |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Main\ V-Index. error</b>     |      |      |      |      |      |
| Old new                         |      |      |      |      |      |
| i vind : 0° 00' 04" -0° 00' 08" |      |      |      |      |      |
| Accept new value(s)?            |      |      |      |      |      |
| Yes RETRY NO                    |      |      |      |      |      |
| ● F1                            | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

|                  |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Main\ 指标差</b> |      |      |      |      |      |
| 显示旧值和新值          |      |      |      |      |      |
| 接受新值吗？           |      |      |      |      |      |
| 是 重测 否           |      |      |      |      |      |
| ● F1             | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

注：测量时视准轴的俯角或仰角必须小于 9 度，否则测量会出错。另外测量时最好测量两次以上，以检验测量值是否正确，只有确定新值是正确的时候才能按 F4 (YES) 接受新值，在今后的测量中，仪器会自动用该值进行角度改正。

### 3、进入 F3 (C/a) 同时进行照准差和横轴倾斜误差的检校

|  |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
| <b>Main\ Hz collim. error</b>                            |      |      |      |      |      |
| Aim accurately at a target Positioned<br>at a dist >100m |      |      |      |      |      |
| Hz : 70° 12' 03"   |      |      |      |      |      |
| V : 90° 22' 15"  |      |      |      |      |      |
| MEAS   |      |      |      |      |      |
| ● F1   | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

|                  |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Main\ 照准差</b> |      |      |      |      |      |
| 精确瞄准一个目标距离>100m  |      |      |      |      |      |
| 水平度盘读数           |      |      |      |      |      |
| 垂直度盘读数           |      |      |      |      |      |
| 测量               |      |      |      |      |      |
| ● F1             | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

人工精确瞄准大于 100 米处的目标点，按 F1(MEAS)即进行该项误差的测量，仪器将自动转动到另外一面，等待你精确的瞄准同一个目标，如下图：

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Main\ Hz collim. error</b>                      |  |  |  |  |  |
| Aim accurately at the same target in<br>Other face |  |  |  |  |  |
| Hz : 250° 12' 03"                                  |  |  |  |  |  |

|                  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Main\ 照准差</b> |  |  |  |  |  |
| 在另一面精确瞄准相同的目标    |  |  |  |  |  |
| 水平度盘读数           |  |  |  |  |  |

|                  |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|
| V : 270° 22' 15" |      |      |      |      |      |
| MEAS             |      |      |      |      |      |
| ● F1             | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

|        |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|
| 垂直度盘读数 |      |      |      |      |      |
| 测量     |      |      |      |      |      |
| ● F1   | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

按 F1(MEAS)进行另一面的测量，测量完成后即显示：

|                                 |      |      |      |       |      |
|---------------------------------|------|------|------|-------|------|
| Main\ Hz collim. error          |      |      |      |       |      |
| Old new                         |      |      |      |       |      |
| i vind : 0° 00' 04" -0° 00' 08" |      |      |      |       |      |
| Accept new value(s)?            |      |      |      |       |      |
|                                 |      |      | Yes  | RETRY | NO   |
| ● F1                            | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5  | ● F6 |

|           |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Main\ 照准差 |      |      |      |      |      |
| 显示旧值和新值   |      |      |      |      |      |
| 接受新值吗？    |      |      |      |      |      |
|           |      |      | 是    | 重测   | 否    |
| ● F1      | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

注：测量照准差 C 时视准轴的俯角或仰角同样必须小于 9 度，否则测量会出错。另外测量时最好测量两次以上，以检验测量值是否正确，只有确定新值是正确的时候才能按 F4 (YES) 接受新值，在今后的测量中，仪器会自动用该值进行角度改正。

如果你按 YES 接受新值，则提示你进入横轴倾斜误差的检校，如下图：

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| Main\ Hz collim. Error                        |      |      |      |      |      |
| Continue to determine the Tilting-axis error? |      |      |      |      |      |
|   |      |      | Yes  |      | NO   |
| ● F1  | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

|                 |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Main\ 照准差       |      |      |      |      |      |
| 决定进入横轴倾斜误差的检校吗？ |      |      |      |      |      |
|                 |      |      | 是    |      | 否    |
| ● F1            | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

确认你是否真的要进入横轴倾斜误差的检校，如果是按 F4 (YES)。特别注意的是检校横轴倾斜误差时视准轴的俯角或仰角必须大于 27 度，否则无法检校，检校方法与指标差和照准差一样，此处从略。

4、F4(i/c/a) 同时进行指标差/照准差/横轴倾斜误差的检校，一项一项的完成这三个误差的检校，测量方法同上所述。

5、进入 F5(ATR) 自动目标识别 ATR 功能检校，与前面的误差不同的是，该项检校必须使用棱镜，而上述各项误差的检校是可以不用棱镜的，当然使用棱镜也可以，只要能精确地瞄准一个目标点。

|                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Main\ ATR collim. error       |  |  |  |  |  |
| current                       |  |  |  |  |  |
| ART Hz-coll. err : 0° 00' 03" |  |  |  |  |  |

|                |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| Main\ 自动目标识别误差 |  |  |  |  |  |
| ATR 水平方向误差     |  |  |  |  |  |

|                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| ART V-coll.err : 0° 00' 05" |      |      |      |      |      |
| COLL                        |      |      |      |      |      |
| ● F1                        | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

|            |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|
| ATR 垂直方向误差 |      |      |      |      |      |
| 确认         |      |      |      |      |      |
| ● F1       | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

仪器显示当前 ATR 的水平向和垂直向误差，按 F1(CONT)确认则：

|  |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
| Main\ ATR collim. error                                  |      |      |      |      |      |
| Aim accurately at a target Positioned<br>At a dist >100m |      |      |      |      |      |
| Hz : 70° 12' 03"   |      |      |      |      |      |
| V : 90° 22' 15"  |      |      |      |      |      |
| Determ.c/l : no▼yes                                      |      |      |      |      |      |
| MEAS   |      |      |      |      |      |
| ● F1   | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

|                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Main\ 自动目标识别误差              |      |      |      |      |      |
| 精确瞄准一个目标距离>100m             |      |      |      |      |      |
| 水平度盘读数                      |      |      |      |      |      |
| 垂直度盘读数                      |      |      |      |      |      |
| 是否决定同时检校 c/i . (是 YES、否 NO) |      |      |      |      |      |
|                             |      |      |      |      |      |
| ● F1                        | ● F2 | ● F3 | ● F4 | ● F5 | ● F6 |

要求你精确地瞄准一个目标点，距离大于 100 米，如果你想同时检校照准差 C 和指标差 i 则选择 YES 选项，仪器在检校完 ATR 后，并接受 ATR 新值，仪器将提示进行照准差 C 和指标差 I 的检校，检校方法前所述。

F3 CONF 仪器配置

- 3 Define functionality 定义功能项
- show all menus & key 显示所有测量菜单及功能键 (Yes/NO)
- show full ppm definition 显示所有 PPM 定义 (Yes/NO)
- enable user configurat 接受用户设置 (Yes/NO)
- Allow data editing 允许数据编辑 (Yes/NO)

注：最好将四项都设为 Yes，如设为 NO 则有许多功能设置不能用。

F3—CONF---8 user template 用户模板(单位，显示和存贮格式，模板选择等)

显示：

User templ: 选择用户模板，有五个选项

Polar<standard> 极坐标<标准方式>

Cartesian 笛卡尔坐标

Polar+Cartesian 极坐标+笛卡尔坐标

User4 用户定义

▼ User5 用户定义

Language: 语言 English

REC format: 记录格式 GSI8 GSI16 两种格式

Distance: 距离单位 meter 5dec 表示以米为单位，5 位小数位。

Angle : 角度单位 360 ° ' " 表示 360 度分秒

Temperature: 温度单位 °C

Atm. Press : 气压单位 hpa 毫巴

Coord. Displ: 坐标显示顺序 northing/easting 北坐标/东坐标

Hz-system : 水平角系统 clockwise(+)顺时针为正, counter-cl.w.(-)反时针为正

Face I : 盘位 I , V-drive left 盘左

功能键:

F2---RMask 设置记录模板 REC mask

设置记录在 PC 卡上的数据项目及顺序

--- A-DEF: 标准记录模板 (含角度、距离、坐标)

--- C-DEF: 标准记录模板 (含坐标)

--- -DEF 标准记录模板 (含角度、距离、PPm)

F3---DMask 设置显示模板 display mask

设置显示屏幕上的数据项目及顺序

F4---SET 设置当前模板单位及角度系统

F6---LIST 列表

显示及记录项目的含义:

(empty) 空

station-no 测站点号

easting stat. 测站东坐标

northing stat. 测站北坐标

Height 测站高程

Instr.eight 仪器高

Point-no 目标点号

East 目标点东坐标

North 目标点北坐标

Height 目标点高程

Refl-height 棱镜高

Code 代码块

Info1~7 信息 1~7

Remark1~9 注记字 1~9

Hz 水平角

V 垂直角

Slope dist 斜距

Horiz dist 平距

Height diff 高差

Ppm/mm ppm 及棱镜常数改正

N/s 测距次数/标准差

Add.-const 棱镜加常数

Ppm total ppm 总和

Last ptno 最后一次记录的点号

Instr.-no. 仪器系列号

Dev.type 仪器型号

Yyss.sss yy 年 ss.sss 秒

Mm dd hh mm 月 日 时 分

注：TCA2003 全站仪显示项目与记录项目可以不一致，并不是所显示的项目必定记录在 PC 卡上，相反，记录的项目并不一定显示在屏幕上，所以，必须单独定义记录 RMASK 和显示 DMASK 模板。

测 站 设 置

开机---在主菜单下，按 F5（SETUP）功能键进入 **测站设置**

设置测站的目的是使得全站仪的水平度盘处于坐标系中，即水平度盘的零刻度方向正好是坐标系统的零方向，所以设置测站实际上是配置全站仪的水平度盘和确定测站点坐标。

| SETUP\START-UP DISPLAY       |  |           |      |     |      |
|------------------------------|--|-----------|------|-----|------|
| Select user template & files |  | 选择用户模板和文件 |      |     |      |
| user templ. :                |  | 用户模板      |      |     |      |
| Rec. device :                |  | 记录装置      |      |     |      |
| Meas. file :                 |  | 测量文件名     |      |     |      |
| Data file :                  |  | 数据文件名     |      |     |      |
|                              |  |           | QSET | SIN | LIST |

|  |  |  |    |    |    |
|--|--|--|----|----|----|
| 选择用户模板，记录装置选择内存卡或 RS232，选择测量和数据文件名后，按 F4(QSET) 快速设置，用两已知点进行设置（测站点和后视方向点）F5(SIN) 标准设置，用一个已知点和一个已知方位角进行设置（测站点和一个方位角） |  |  |    |    |    |
| TPS1000 仪器中进行选择均使用“LIST”功能键  |  |  |    |    |    |
|  |  |  | 快速 | 标准 | 列表 |

User templ: 用户模板，有五个选项  
Polar<standard> 极坐标<标准方式>  
Cartesian 笛卡尔坐标  
Polar+Cartesian 极坐标+笛卡尔坐标  
User4 用户定义  
User5 用户定义

标准设置:

| SETUP\ STATION DATA |  |        |     |       |      |
|---------------------|--|--------|-----|-------|------|
| Station no :        |  | 测站点号   |     |       |      |
| Inst .Height :      |  | 仪器高    |     |       |      |
| Stn. Easting :      |  | 测站点东坐标 |     |       |      |
| Stn.Northng :       |  | 测站点北坐标 |     |       |      |
| Stn.Elev. :         |  | 测站点高程  |     |       |      |
| Hz :                |  | 水平角    |     |       |      |
|                     |  | REC    | Hz0 | IMPOR | EDIT |

| 测站数据  |  |    |    |    |    |
|---|--|----|----|----|----|
| 输入测站点号和仪器高，并输入该点的坐标数据，瞄准后视点，再按 F4（Hz0）输入后视方位角，再按 CONT 确认即可。 |  |    |    |    |    |
| 如果输入的点号已经在数据文件中，可以按 F5（IMPOR）从文件中调出并显示。                     |  |    |    |    |    |
|   |  | 记录 | 归零 | 输入 | 编辑 |

快速设置:

| SETUP\ 1-PT 。 ORIENTATION |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
|---------------------------|--|--|--|--|--|

| 测站数据 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
|------|--|--|--|--|--|

|              |      |      |  |       |      |
|--------------|------|------|--|-------|------|
| Station no   | :    | 测站点号 |  |       |      |
| Backsight    | :    | 后视点号 |  |       |      |
| Inst .Height | :    | 仪器高  |  |       |      |
| Refl. Height | :    | 棱镜高  |  |       |      |
| △Hz-Dist     | :    | 距离差值 |  |       |      |
| ALL          | DIST | REC  |  | INPUT | aNUM |

要求输入的点均为已知点并在数据文件中，如果数据文件中没有该点的坐标，请按 F5（INPUT）进行手工输入坐标。

距离差值只有测量后才会显示。

第 2 功能键 Shift+F4(I<>II)变换度盘

第 2 功能键 Shift+F5(VIEW)显示该点坐标

|    |    |    |  |    |    |
|----|----|----|--|----|----|
| 测存 | 测距 | 记录 |  | 输入 | 字符 |
|----|----|----|--|----|----|

测站点、后视点及仪器、棱镜高均输入后，按 CONT 或 F3（REC）两次即完成测站设置。

常 规 测 量

开机---按 F6(MEAS)功能a进入常规测量，常规测量是仪器最基本、最重要的功能，TPS1000 仪器中的常规测量是属于系统的一部分，许多测量方面的设置均包含在其中，在常规测量状态下还可以方便进入其它应用程序。进入常规测量之前，应先进行测站设置。

|              |         |      |        |     |  |
|--------------|---------|------|--------|-----|--|
| MEAS\        | MEASURE | MODE | (GSI)  |     |  |
| Station no   | :       | 测站点号 |        |     |  |
| Remark 1     | :       | 后视点号 |        |     |  |
| Refl. Height | :       | 棱镜高  |        |     |  |
| Hz           | :       | 水平角  |        |     |  |
| V            | :       | 垂直角  |        |     |  |
| Horiz. Dist. | :       | 水平距离 |        |     |  |
| ALL          | DIST    | REC  | TARGET | Hz0 |  |

目标点设置:

|              |             |       |      |       |      |
|--------------|-------------|-------|------|-------|------|
| MEAS\        | TARGET DATA |       |      |       |      |
| Increment    | :           | 点号增量  |      |       |      |
| Indiv. PtNo  | :           | 独立点号  |      |       |      |
| Refl. Height | :           | 棱镜高   |      |       |      |
| Remark 1     | :           | 笔记 1  |      |       |      |
| Remark 2     | :           | 笔记 2  |      |       |      |
| Remark 3     | :           | 笔记 3  |      |       |      |
| PRISM        | PPM         | D INP | OFFS | INDIV | EDIT |

棱镜类型选择:

|       |                 |
|-------|-----------------|
| MEAS\ | PRISM SELECTION |
|-------|-----------------|

|   |    |    |    |    |  |
|---|----|----|----|----|--|
| 测量模式  |    |    |    |    |  |
| 输入欲测量的点号和棱镜高后，瞄准目标即可进行测量，ALL 是测量并记录，DIST 是只测量不记录，REC 只记录，界面显示是根据仪器默认显示格式或你所定义的显示格式显示的，不同的定义界面显示是不一样的。F4（TARGET）对目标点设置，F5（Hz0）对水平度盘进行设置。 |    |    |    |    |  |
| Shift+F4(I<>II)变换度盘，Shift+F6(PROG)进入其它应用程序，Shift+F3(L Pt.)独立点号。   |    |    |    |    |  |
| 测存  | 测距 | 记录 | 目标 | 归零 |  |

|   |  |      |    |     |    |
|---|--|------|----|-----|----|
| 目标点数据   |  |      |    |     |    |
| PRISM 选择或定义棱镜类型；PPM 进行 ppm 改正设置；D INP 输入距离，可计算坐标值；OFFS 设置偏移量，进行偏移测量；INDIV 独立点号与连续点号。偏移设置有以下三个偏移量： |  |      |    |     |    |
| Shft+length 纵向偏移量   |  |      |    |     |    |
| Shift trans 横向偏移量   |  |      |    |     |    |
| Shft height 高程偏移量   |  |      |    |     |    |
| 棱镜  |  | 输入距离 | 偏置 | 独立点 | 编辑 |

|       |
|-------|
| 目标点数据 |
|-------|

|                   |      |        |  |       |  |
|-------------------|------|--------|--|-------|--|
| Select prism      |      |        |  |       |  |
| Leica circ.prism: |      | 0.0 mm |  | 棱镜加常数 |  |
| DEFLT             | TAPE | 360°   |  |       |  |

DEFLT 徕卡圆棱镜；TAPE 为徕卡反射片；360° 为徕卡 360 度棱镜；第 2 功能键 Shift+F4(DEF)用户自定义棱镜类型，共可定义三种棱镜，直接输入棱镜名称和加常数即可。

|     |     |     |  |  |  |
|-----|-----|-----|--|--|--|
| 圆棱镜 | 反射片 | 全反射 |  |  |  |
|-----|-----|-----|--|--|--|

PPM 设置:

|                            |       |       |      |       |      |
|----------------------------|-------|-------|------|-------|------|
| MEAS\    ATMOSPHERIC CORR. |       |       |      |       |      |
| Temperature :              |       | 干温    |      |       |      |
| Atm. Press. :              |       | 气压    |      |       |      |
| Rel. humid. :              |       | 相对湿度  |      |       |      |
| ppm atmospheric:           |       | 大气改正数 |      |       |      |
| ppm geometric :            |       | 几何改正数 |      |       |      |
| ppm total :                |       | 总的改正数 |      |       |      |
| GEOM                       | REFRA | P<>E  | %<>T | ATM=0 | EDIT |

输入干温、气压、相对温度，将自动计算大气改正数。按 **GEOM** 进入几何改正设置；按 **REFRA** 设置折光改正；按 **P<>E** 气压与海拔高度显示转换；按 **%<>T** 相对湿度与湿温转换；按 **ATM=0** 设置大气改正为零。

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 几何 | 折光 | 气压 | 相对 | 大气 | 编辑 |
|----|----|----|----|----|----|

几何改正

scale C.M. : 比例因子（高斯投影 1.0；墨卡脱投影 0.9996）  
offset C.M.: 测区离中央子午线的距离  
Height aRef: 离参考水平面（平均海平面）的高度  
Indiv . ppm : 独立比例改正


折光改正

correction : on / off 折光改正开关  
refr.coeff <k> 折光系数  
definition of<k> 改正方式（method1；method2）

全站仪记录的数据格式

徕卡所有测量仪器均采用 GSI(Geo Serial Interface 串行接口)数据格式结构，该数据格式有 2 种存储格式：

- 1、 8 位字符    GSI-8 格式
- 2、 16 位字符    GSI-16 格式

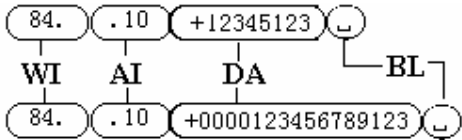


注：WI-----字索引                      AI----附加信息  
     DA----数据                              BL---空白（空格分隔符）

一、 块的概念：  
仪器通过 GSI 接口发送的数据由块组成。这些数据块可看成是各个独立的整体，用结束符终止（CR，或 CRLF）。有两种数据块：


- 1        测量块
- 2        编码块

测量块包括点号和测量信息。编码块主要为记录识别码、数据处理码和信息所设计。每一数据块都有一个编号，编号从 1 开始，数据块存储一次，编号加 1。  
数据块由字组成，每个字有 16 个字符（GSI-8 格式）或 24 个字符（GSI-16 格式）。如前格式：

16 个字符:

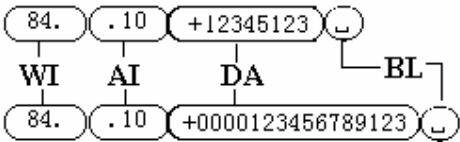

24 个字符:

 

二、测量块

测量块的字由仪器设置的格式确定。TCA2003 仪器可以自定义数据记录项目，缺省状态下的测量块为：

| 字 1 | 字 2  | 字 3  | 字 4 | 字 5 | 字 6 |
|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 点号  | 水平度盘 | 垂直度盘 | 斜距  | ppm | mm  |

例：点号码          水平角          垂直角          斜距          ppm          mm  
110001+000000B1\_21.304+18000020\_22.304+26818280\_31...0+00005468\_59...0+00000000\_58...0+00000000

三、编码块

编码块也是由字组成，也必须由仪器设置定义，使用编码块的目的是以便测量数据的后续处理，它与测量块分开。编码块的第一个字总是编码号，一个编码块最多可以包括 1~8 个字。

| 字 1 | 字 2  | 字 3  | 字 4  | 字 5  | 字 6  | 字 7  | 字 8  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 编码号 | 信息 1 | 信息 2 | 信息 3 | 信息 4 | 信息 5 | 信息 6 | 信息 7 |

四、数据块的结束符

在数据块、回答符(?)或其它信息之后，由仪器发送结束符。标准结束符是 CR/LF (回车/换行)；也可以是 CR (回车)。

五、字结构

GSI-16 格式与 GSI-8 格式的区别在于 GSI-8 的数据位为 8 位，而 GSI-16 的数据位为 16 位。现以 GSI-8 格式为例进行说明：

每个字具有固定的 16 (24) 个字符的长度。

|    |    |     |     |     |     |     |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|
| W1 | W2 | ... | ... | ... | ... | ... | + | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | ↓ |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   |

注：

- 1~2 位      字索引
- 3~6 位      有关数据的信息
- 7~15 位    数据项
- 16 位      空白=分隔符

1. 字索引 (1~2 位)

字索引是用来识别“字”的，是仪器厂家的规定。如“11”表示点号“31”表示斜距。TCA2003 全站仪所使用的字索引表如下：

| 字索引 | 说      明                 |
|-----|--------------------------|
| 11  | 点号 (包括块编号)               |
| 12  | 仪器系列编号                   |
| 13  | 仪器型号                     |
| 18  | 时间格式 1: 年-秒-毫秒      各两位  |
| 19  | 时间格式 2: 月-日-时-分      各两位 |
| 21  | 水平度盘 (Hz)                |
| 22  | 垂直度盘 (V)                 |
| 31  | 斜距                       |



|       |              |
|-------|--------------|
| 32    | 水平距离         |
| 33    | 高差           |
| 41    | 编码号（包括块编号）   |
| 42~49 | 信息 1~8       |
| 51    | 常数（ppm,mm）   |
| 52    | 测量次数，标准偏差    |
| 53    | 测距信号强度       |
| 58    | 棱镜常数(1/10mm) |
| 59    | Ppm          |
| 71~79 | 注记字 1~9      |
| 81    | 目标点的东坐标      |
| 82    | 目标点的北坐标      |
| 83    | 目标点的高程       |
| 84    | 测站点的东坐标      |
| 85    | 测站点的北坐标      |
| 86    | 测站点的高程       |
| 87    | 棱镜高          |
| 88    | 仪器高          |

## 2. 有关数据的信息（3~6 位）

它反应 7~15 数据位里的有关信息。

- 3 位            字索引的扩展
- 4 位            补偿器信息：  
0----自动高程指标差和整平关闭  
3----打开自动高程指标差和整平
- 5 位            输入方式：  
0---自动测量值  
1---手工从键盘输入  
2---角度：垂直轴倾斜的水平改正打开（ON）  
                距离；对棱镜测量改正  
3---角度：垂直轴倾斜的水平改正打开（OFF）  
4---计算结果
- 6 位            单位：  
0---米（末位=1mm）  
1---英尺(末位=1/1000ft)  
2---400gon  
3---360 度十进制  
4---360 度六十进制  
5---6400 密位  
6---米（末位=0.1mm）  
7---英尺(末位=1/10000ft)  
8---米（末位=0.01mm）

在含有点名（WI=11）和编码号（WI=41）的字里，位置 3~6 包含有块编号。

## 2. 数据（7~15 位）

- 7 位            符号（+正号、-负号）
- 8~15 位        数据

## 3. 分隔符（16 位）

分隔符为空格

## 六、块编号

每一数据块（测量块和编码块）由记录装置分配一个块编号，从 1 开始自动增加。块编号位于块的第一个字里，测量块的第一个字是点号（WI=11），而编码块的第一个字是编码号（WI=41）

## 七、数据格式举例

测量块：

|     |     |     |     |        |
|-----|-----|-----|-----|--------|
| 字 1 | 字 2 | 字 3 | 字 4 | 字 5    |
| 点号  | 水平角 | 垂直角 | 斜距  | ppm mm |

实例：

110001+00000001 21.324+11229560 22.324+08959590 31..00+00010002 51..1.+0006+003  
 110002+00000002 21.324+11229570 22.324+09000000 31..00+00010003 51..1.+0006+003  
 410003+00000010 42....+000000cd 43....+000000gh 44....+000000ij 45....+000000ki

| 字   | 位 置   | 说 明          | 字 符     |
|-----|-------|--------------|---------|
| 点号  | 1~2   | 点号字索引        | 11      |
|     | 3~6   | 块编号（由记录装置设置） | 数字      |
|     | 7     | 符号           | +, -    |
|     | 8~15  | 点号           | 字母, 数字  |
|     | 16    | 空格=分隔符       |         |
| 水平角 | 17~18 | 水平角字索引       | 21      |
|     | 19    | 保留           | .       |
|     | 20    | 自动指标信息       | 2,3     |
|     | 21    | 输入方式         | 0-4     |
|     | 22    | 单位           | 2,3,4,5 |
|     | 23    | 符号           | +, -    |
|     | 24~26 | 度            | 数字      |
|     | 27~28 | 分            | 数字      |
|     | 29~31 | 秒            | 数字      |
|     | 32    | 空格=分隔符       |         |
| 垂直角 | 33~34 | 垂直角字索引       | 22      |
|     | 35    | 保留           | .       |
|     | 36    | 自动指标信息       | 2,3     |
|     | 37    | 输入方式         | 0-4     |
|     | 38    | 单位           | 2,3,4,5 |
|     | 39    | 符号           | +, -    |
|     | 40~42 | 度            | 数字      |
|     | 43~44 | 分            | 数字      |
|     | 45~47 | 秒            | 数字      |
|     | 48    | 空格=分隔符       |         |
| 斜距  | 49~50 | 斜距字索引        | 31      |
|     | 51~52 | 无意义          | ..      |
|     | 53    | 输入方式         | 0,2     |
|     | 54    | 单位           | 0,1     |
|     | 55    | 符号           | +, -    |

|        |       |             |      |
|--------|-------|-------------|------|
|        | 56~60 | 米/英尺        | 数字   |
|        | 61~63 | 米/英尺的小数位    | 数字   |
|        | 64    | 空格=分隔符      |      |
| ppm mm | 65~66 | ppm mm 的字索引 | 51   |
|        | 67~70 | 无意义         | ..   |
|        | 71    | 符号          | +, - |
|        | 72~75 | ppm         | 数字   |
|        | 76    | 符号          | +, - |
|        | 77~79 | mm          | 数字   |
|        | 80    | 空格=分隔符      |      |
| 结束字符   | 81    | 回车          | CR   |
|        | (82)  | 换行          | LF   |

编码块:

|     |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|
| 字 1 | 字 2  | 字 3  | 字 4  | 字 5  |
| 编码号 | 信息 1 | 信息 2 | 信息 3 | 信息 4 |

实例:

410003+00000010 42....+000000cd 43....+000000gh 44....+000000ij 45....+000000ki

| 字                    | 位 置   | 说 明           | 字 符    |
|----------------------|-------|---------------|--------|
| 编码号                  | 1~2   | 编码号字索引        | 41     |
|                      | 3~6   | 块编号 (由记录装置设置) | 数字     |
|                      | 7     | 符号            | +, -   |
|                      | 8~15  | 编码号           | 字母, 数字 |
|                      | 16    | 空格=分隔符        |        |
| 信息 1                 | 17~18 | 信息 1 字索引      | 42     |
|                      | 19~22 | 无意义           | ...    |
|                      | 23    | 符号            | +, -   |
|                      | 24~31 | 信息 1          | 字母, 数字 |
|                      | 32    | 空格=分隔符        |        |
| 其它除字索引不同外均与信息 1 内容相同 |       |               |        |



# TPS1000 系列全站仪程序使用

开机主菜单：

| MAIN MENU: PROGRAMS |                            |      |      |       |      |
|---------------------|----------------------------|------|------|-------|------|
| 7                   | Free Station               |      |      |       |      |
| 8                   | Orientation + Ht. Transfer |      |      |       |      |
| 9                   | Resection                  |      |      |       |      |
| 10                  | Stakeout                   |      |      |       |      |
| 11                  | Tie Distance               |      |      |       |      |
| 12                  | Monitoring                 |      |      |       |      |
| EXTRA               | CAL                        | CONF | DATA | SETUP | MEAS |

| MAIN MENU: PROGRAMS |         |    |    |    |    |
|---------------------|---------|----|----|----|----|
| 7                   | 自由设站    |    |    |    |    |
| 8                   | 定向&高程传递 |    |    |    |    |
| 9                   | 后方交会    |    |    |    |    |
| 10                  | 放样      |    |    |    |    |
| 11                  | 联测距离    |    |    |    |    |
| 12                  | 监测      |    |    |    |    |
| 工具                  | 检校      | 配置 | 数据 | 设站 | 测量 |

## 一、定向&高程传递(Orientation +Hz. Transfer)

在进入“定向&高程传递”软件之前，必须先在主菜单中按 F5（SETUP）进行测站设置。

| OriHt\ TARGET POINT |   |      |  |       |     |
|---------------------|---|------|--|-------|-----|
| Point No.           | : | 点号   |  |       |     |
| Refl.Height         | : | 棱镜高  |  |       |     |
|                     |   | LIST |  | IMPOR | NUM |

| 该点必须是已知的。输入点号和棱镜高后，按 F5（IMPOR），如果在仪器中有该点的坐标数据，则自动调入，如果没有，仪器提示要求手工输入，要注意你输入的点名不能与 PC 卡上的点重名，否则搜索会失败。完成后进入 <b>测量界面</b> 。 |  |    |  |    |    |
|--|--|----|--|----|----|
| 按 F2（LIST）则输入该点其它信息。   |  |    |  |    |    |
| 按 Shift+F2（CONF）进入 <b>配置界面</b>   |  |    |  |    |    |
|  |  | 列表 |  | 输入 | 数字 |

配置界面：

| OriHt\ CONFIGURATION |         |                         |  |      |     |
|----------------------|---------|-------------------------|--|------|-----|
| Hz Ori Acc.          | :       | 方位角定向偏差限差               |  |      |     |
| Ht Acc TP            | :       | 目标点高程精度                 |  |      |     |
| Posn Acc TP          | :       | 目标点位测量精度                |  |      |     |
| Two Faces:           | 是否双面观测  |                         |  |      |     |
| User Disp            | :       | yes 则测量值显示以“测量与记录”模式为准。 |  |      |     |
| Log File             | :       | yes 则以 Log-File 形式记录观测值 |  |      |     |
| Log FiName:          | log 文件名 |                         |  |      |     |
| INFO                 |         |                         |  | DFLT | NUM |

| 设置定向精度与高程传递测量精度。 |  |  |  |    |    |
|------------------|--|--|--|----|----|
| 信息               |  |  |  | 缺省 | 数字 |

测量模式：

| OriHt\ MEASURE MODE (GSI) |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
|                           |  |  |  |  |  |

|               |         |  |       |  |     |    |    |    |    |  |  |
|---------------|---------|--|-------|--|-----|----|----|----|----|--|--|
| Point No. :   | 点号      | 瞄准目标进行测量并记录<br><br>按 F4 (TARGT) 可以对目标点进行设置, 如棱镜选择、PPM 定义等。 |       |  |     |    |    |    |    |  |  |
| Hz :          | 水平角     |  |       |  |     |    |    |    |    |  |  |
| V :           | 垂直角     |  |       |  |     |    |    |    |    |  |  |
| Refl.Height : | 棱镜高     |  |       |  |     |    |    |    |    |  |  |
| Slope Dist :  | 斜距      |  |       |  |     |    |    |    |    |  |  |
| ΔHz :         | 方位角定向差值 |  |       |  |     |    |    |    |    |  |  |
| ALL           | DIST    | REC  | TARGT |  | NUM | 测存 | 测距 | 记录 | 目标 |  |  |

## 二、后方交会(Resection)

测站点:

| RESEC\ STATION DATA |         |  |  |  |     |
|---------------------|---------|--|--|--|-----|
| Station no. :       | A0      |  |  |  |     |
| Inst.Height :       | 0.235 m |  |  |  |     |
|                     |         |  |  |  | NUM |

|   |  |  |  |  |    |
|---|--|--|--|--|----|
| 测站点是未知点, 需要通过后方交会来求出测站点的坐标及高程。输入测站点号和仪器高后按 CONT 进入目标点输入<br><br>在此按 Shift+F2(CONF)可进行配置, 见后面的配置界面。 |  |  |  |  |    |
|   |  |  |  |  | 数字 |

目标点:

| RESEC\ TARGET POINT |         |  |  |       |     |
|---------------------|---------|--|--|-------|-----|
| Point no. :         | A0      |  |  |       |     |
| Refl. Height :      | 0.235 m |  |  |       |     |
|                     |         |  |  | IMPOR | NUM |

|  |  |  |  |    |    |
|--|--|--|--|----|----|
| 目标点号和棱镜高输入完成后, 按 F5 (IMPOR) 或 CONT 键进入测量状态。如果该点在 PC 卡相应文件中找不到, 则仪器自动提示要求输入坐标, 按 F1 (INPUT) 输入该点坐标并保存, 自动返回到测量状态。 |  |  |  |    |    |
|  |  |  |  | 输入 | 数字 |

测量状态:

| RESEC\ MEASURE MODE |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Point No. :         | 点号  | 瞄准目标点, 按 ALL 或 (DIST+REC) 对目标点进行测量, 可以按 Shift+F4(I<>II)转换盘位再对该点进行测量。测量完成后, 自动返回到目标点界面, 如上图所示, 输入第 2 个目标点, 按同样的方法对其进行测量, 完成后将计算测站点的坐标及高程并显示出来。<br><br>在该界面, 可以对目标点进行设置, 如棱镜选择、PPM 设置等 |  |  |  |
| Hz :                | 水平角 |  |  |  |  |
| V :                 | 垂直角 |  |  |  |  |
| Refl.Height :       | 棱镜高 |  |  |  |  |
| Slope Dist :        | 斜距  |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

|     |      |     |        |  |     |  |  |  |  |    |    |
|-----|------|-----|--------|--|-----|--|--|--|--|----|----|
| ALL | DIST | REC | TARGET |  | NUM |  |  |  |  | 输入 | 数字 |
|-----|------|-----|--------|--|-----|--|--|--|--|----|----|

后方交会结果：

| RESEC\ RESULTS |       |  |  |  |     |
|----------------|-------|--|--|--|-----|
| Station no. :  | 测站点号  |  |  |  |     |
| No. of Pts :   | 交会总点数 |  |  |  |     |
| Inst. Height : | 仪器高   |  |  |  |     |
| Easting :      | 东坐标   |  |  |  |     |
| Northing :     | 北坐标   |  |  |  |     |
| Elevation :    | 高程    |  |  |  |     |
| Orientation:   | 定向方向值 |  |  |  |     |
|                |       |  |  |  | NUM |

| 还显示各项偏差：                  |  |  |  |    |    |
|---------------------------|--|--|--|----|----|
| $\delta$ Easting 东坐标标准偏差  |  |  |  |    |    |
| $\delta$ Northing 北坐标标准偏差 |  |  |  |    |    |
| $\delta$ Elevation 高程标准偏差 |  |  |  |    |    |
| $\delta$ Orient 定向标准偏差    |  |  |  |    |    |
|                           |  |  |  | 输入 | 数字 |

配置界面：

| RESEC\ CONFIGURATION                |  |  |  |      |     |
|-------------------------------------|--|--|--|------|-----|
| Hz Ori Acc. : 方位角定向偏差限差             |  |  |  |      |     |
| Ht Acc TP : 目标点高程精度                 |  |  |  |      |     |
| Posn Acc TP : 目标点位测量精度              |  |  |  |      |     |
| Two Faces: 是否双面观测                   |  |  |  |      |     |
| User Disp : yes 则测量值显示以“测量与记录”模式为准。 |  |  |  |      |     |
| Log File : yes 则以 Log-File 形式记录观测值  |  |  |  |      |     |
| Log FiName: log 文件名                 |  |  |  |      |     |
| INFO                                |  |  |  | DFLT | NUM |

| 信息 |  |  |  | 缺省 | 数字 |
|----|--|--|--|----|----|

### 三、放样(Stakeout)

在进入放样软件之前，必须先在主菜单中按 F5 (SETUP) 进行测站设置，完成测站设置后进入放样：

| STAKE\ SEARCH POINT                         |  |  |  |       |     |
|---|--|--|--|-------|-----|
| Define Stakeout point 定义放样点                 |  |  |  |       |     |
| Rec. device : Memory Card 记录装置: 内存卡         |  |  |  |       |     |
| Search in : 1 FILE01.GSI ▼从 FILE01.GSI 文件搜索 |  |  |  |       |     |
| point / code : A2 点号 A2                     |  |  |  |       |     |
| INPUT                                       |  |  |  | SEARC | NUM |

| 点搜索                   |  |  |  |    |    |
|-----------------------|--|--|--|----|----|
| 按第 2 功能键：             |  |  |  |    |    |
| Shift+F2(CONF)进入配置    |  |  |  |    |    |
| Shift+F5(VIEW)显示该点的数据 |  |  |  |    |    |
| 输入                    |  |  |  | 搜索 | 数字 |

如果文件中有 A2 这个放样点，按 F5 (SEARC) 搜索后即进入放样界面，如果没有，则按 F1 (INPUT) 进行手工输入。

| STAKE\ LINE OFFSET |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|--|

|           |                 |  |  |              |  |
|-----------|-----------------|--|--|--------------|--|
| Target no | : 目标点号          | 这是直线支距法放样的显示，第 2 功能键：<br><b>Shift+F2(METHD) 方法选择</b><br><b>Shift+F4(PLOT)</b> 显示放样数据图形<br><br>按 <b>F5 (STAKE)</b> 或 <b>CONT</b> 将进入放样界面，马达驱动型全站仪将自动转到放样点的方向上去。 |  |              |  |
| Azimuth   | : 测站点到放样点的方位角   |  |  |              |  |
| Hz        | : 全站仪当前水平角      |  |  |              |  |
| Line      | : 沿最后两个点连线方向的距离 |  |  |              |  |
| Offset    | : 垂直放样点连线方向的偏移量 |  |  |              |  |
| △Height   | : 相对于最后放样点的高差   |  |  |              |  |
|           |                 |  |  | <b>STAKE</b> |  |

放样界面： 不同的放样方法，界面显示不一样。

| STAKE \ POLAR STAKEOUT |      |     |       |       |      | 极坐标放样   |    |    |    |    |    |
|------------------------|------|-----|-------|-------|------|---|----|----|----|----|----|
| Target no : 目标点号       |      |     |       |       |      | 测站人员根据这些差值指导持镜员跑棱镜，直到这些差值满足要求为止，这样就完成了该点的放样作业。<br><br>按 F4（TARGT）可以对目标点进行设置，如棱镜选择、PPM 定义等 |    |    |    |    |    |
| △Hz : 当前水平角与真实方位角差值    |      |     |       |       |      |   |    |    |    |    |    |
| △Dist : 距离测量值与计算值的差值   |      |     |       |       |      |   |    |    |    |    |    |
| △Height : 测量点与放样点的高差   |      |     |       |       |      |   |    |    |    |    |    |
| Elevation : 测量点高程      |      |     |       |       |      |   |    |    |    |    |    |
| ALL                    | DIST | REC | TARGT | POSIT | aNUM | 测存  | 测距 | 记录 | 目标 | 定位 | 字符 |

放样方法选择：

| STAKE \ SELECT METHOD |                      |              |              |            |             | 选择放样方法      |            |            |            |            |           |
|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Coarse Meth           | : 选择概略定位方法           | 测            |              |            |             |             |            |            |            |            |           |
| Stake Meth            | : 选择放样方法             |              |              |            |             |             |            |            |            |            |           |
| 3D Stakeout           | : 3 维放样 (ON 开/OFF 关) |              |              |            |             |             |            |            |            |            |           |
| Position              | : 定位方法               |              |              |            |             |             |            |            |            |            |           |
| Ht. Shift             | : 高程偏移               |              |              |            |             |             |            |            |            |            |           |
| Graphics              | : 图解方法               |              |              |            |             |             |            |            |            |            |           |
|                       |                      | <b>POLAR</b> | <b>ORTHO</b> | <b>AUX</b> | <b>GRID</b> | <b>LIST</b> | <b>极坐标</b> | <b>正交法</b> | <b>辅助法</b> | <b>增量法</b> | <b>列表</b> |

**↵ CoarseMode:** 选择概略定位方法

**NONE** 无

**LINE OFFSET** 直线支距法：该方法是每一点的放样值都是根据最后两点连线计算的，若放样点位的高程已知时，则其相对于最后点的高差将显示出来，这种方法对于较长的目标放样是非常方便的，只有在前两个放样点完成后，数据才显示出来。

**ORTHOGONAL** 正交法：该方法是放样数据转换成以测站到棱镜为基线的正交坐标，当高程已知时，△H 是相对于最后所测棱镜位置的高差，这个△H 只有已经测量一个点才显示。

**AZIMUTH&DISTAN** 方位距离法：该方法用测站到放样点的方位角和距离来放样 **Stake Mode:** 放样方法，不同的放样方法，界面显示内容也不同。



**POLAR STAKEOUT 极坐标法:** 当一个距离测定后, 距离的观测值与计算值之差以及方位的观测值与计算值之差都可显示出来。如果放样点高程已知, 则棱镜点和放样点之间的高差及棱镜点高程一并显示出来。横向是相对于测站到放样点连线而言的。

**ORTHOGONAL STAKE 正交法:** 是以测站到最后测量点所构成的基线为基准来计算的, 当第一个距离观测后, 其纵、横向差值就显示出来。如果放样点高程已知, 则棱镜点和放样点之间的高差及棱镜点高程一并显示出来。纵横向是相对于测站到放样点连线而言的。

**AUXILIARY POINTS 辅助点法:** 这种方法的计算值不能直接用于瞄准。它是测定一个辅助点 Pt1, 程序自动计算 Pt1 到放样点的距离 Dist1 和 Pt1 从测站点到放样点的夹角 Hz1, 通过 Dist1 和 Hz1 指导放样作业。程序在测量一个新点后, 会自动更新距离和角度, 会将 Pt2 变为 Pt1。

**GRID COORDINATES 坐标增量法:** 在第一个距离测定后, 沿坐标轴方向的位移量就可显示出来, 如果放样点高程已知, 则棱镜点和放样点之间的高差及棱镜点高程一并显示出来。

**Position 选择自动定位方式**

**NONE** 无, 当选择下一个点时, 仪器不自动转动

**2D** 水平驱动定位, 只水平方向转动。

**3D** 水平和垂直驱动定位, 水平和垂直均转动。

**Graphics 图解方法(在放样界面显示图形)**

**NONE** 无显示

**TO STATION** 到测站(测量点 ●, 上方测站点 △, 中间放样点 十)

**FROM STATION** 从测站(测量点 ●, 下方测站点 △, 中间放样点 十)

**TO NORTH** 到北方向(测量点 ●, 上方为北方向 N, 中间放样点 十)

配置:

| STAKE \ CONFIGURATION     |  |  |  |      |      |
|---------------------------|--|--|--|------|------|
| 3D Stake : ON             |  |  |  |      |      |
| Log File : OFF/SHORT/LONG |  |  |  |      |      |
| Log FName: 放样文件名          |  |  |  |      |      |
| INFO                      |  |  |  | DFLT | →OFF |

| 配置                               |  |  |  |    |    |
|----------------------------------|--|--|--|----|----|
| 打开或关闭三维放样                        |  |  |  |    |    |
| Log 文件: OFF 无/SHORT 短文件/LONG 长文件 |  |  |  |    |    |
| Log 文件文件名                        |  |  |  |    |    |
| 信息                               |  |  |  | 缺省 | 关闭 |

#### 四、联测距离(Tie Distance)

是测量两个点之间的相互关系的机载测量软件。

| TieD\ FIRST POINT |  |
|-------------------|--|
| Point no.         | : 点号   |
| Refl.Height       | : 棱镜高  |
| Hz                | : 水平角  |
| V                 | : 垂直角  |
| Slope Dist        | : 斜距   |
| Height diff       | : 高差   |
| Easting           | : 东坐标  |
| Northing          | : 北坐标  |
| Elevation         | : 高程   |
| <b>ALL</b>        | <b>DIST</b> <b>REC</b> <b>TARGT</b> <b>IMPOR</b> |

配置:

| TieD\ CONFIGURATION |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Two Faces           | : NO/YES 是否使用两个盘位测量     |
| User Dsp.           | : NO/YES 是否使用用户显示       |
| Log File            | : ON/OFF 是否使用 Log 文件    |
| Log FName           | : Log 文件名               |
| <b>INFO</b>         | <b>DFLT</b> <b>→OFF</b> |

在测量完成第 2 个点后, 显示测量结果数据:

| TieD\ POLYGON MODE |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Point no. 1        | : 第 1 个点                |
| Point no. 2        | : 第 2 个点                |
| Hori. Dist         | : 1~2 号点的水平距离           |
| Zzimuth            | : 1~2 号点的方位角            |
| △Height            | : 1~2 号点的高差             |
| Slope Dist.        | : 1~2 号点的斜距             |
| △Easting           | : 1~2 号点的东坐标差           |
| △Northing          | : 北坐标                   |
| <b>NEXT</b>        | <b>STORE</b> <b>RAD</b> |

| 第一个点   |   |
|--|---|
| 输入点号和棱镜高后, 瞄准目标测量并记录, 第一个点测量完成, 要求输入 (NEXT POINT) 下一个点号和棱镜高, 瞄准目标点并测量记录, 仪器就会显示这两个点的相对位置关系。如果是已知点, 也可以不进行测量, 输入点号后, 按 F5 (IMPOR) 直接调用该点坐标进行计算, 在调用中如果找不到该点数据, 将提示手工输入。 |   |
| 第 2 功能键中的内容:   |   |
| Shift+F2(CONF) 配置  |   |
| Shift+F4(I<>II) 转换盘位   |   |
| Shift+F5(VIEW) 显示该点数据  |   |
| <b>测存</b>  | <b>测距</b> <b>记录</b> <b>目标</b> <b>输入</b> |

| 配置        |                     |
|-----------|---------------------|
|           |                     |
| <b>信息</b> | <b>缺省</b> <b>关闭</b> |

| 折线模式   |                     |
|--|---------------------|
| 按 F3 (STORE) 保存测量结果, 按 F1 (NEXT) 则测量下一个点, 这时自动将上述测量的第 2 个测量变为第一个点, 当这点测量完成后, 就会显示计算结果。F5 (RAD) 是折线对边和射线对边的转换键, 在射线对边状态下, 显示中心点 (Center Pt) 和端点 (Radial Pt) 之间的关系, F2 (RESET) 则是重新设置中心点, 这时, F1 (NEXT) 表示下一个端点。 |                     |
| <b>下一点</b>   | <b>记录</b> <b>射线</b> |

## 五、监测(Monitoring)

在进入监测软件之前, 必须先在主菜单中按 F5 (SETUP) 进行测站设置, 然后才能进入监测软件。Monitoring 监测软件是一个极坐标的监测软件。

| MONIT\ MONITORING MENU |  |
|------------------------|--|
|                        |  |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 1    | Point Selection   |
| 2    | Timer Selection   |
| 3    | Point Measurement |
| 4    | End Monitoring    |
| INFO |                   |

|   |      |
|---|------|
| 1 | 点选择  |
| 2 | 时间选择 |
| 3 | 点测量  |
| 4 | 结束监测 |
|   |      |

## 1、点选择 Point Selection

| MONIT\ Point Selection |   |         |      |  |
|------------------------|---|---------|------|--|
| Control                | : | LEARNED | ▼    |  |
| Total pts.             | : | 总点数     |      |  |
| Select Pts.            | : | 选择点数    |      |  |
| MeasMethod             | : | ◇ ▼     | 测量方法 |  |
| Repetition             | : | 重复次数    |      |  |
|                        |   | MEAS    |      |  |

|  |  |    |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|
|  |  |    |  |  |  |
| 如果 Control 中选择 FILE01.GSI 则从文件中选择点进行监测, 如果 Control 中选择 LEARNED 则采用学习方式确定测量点, 这时按 F3 (MEAS) 进入学习测量。测量方法: 方法◇方法是每一个方向盘左观测完后立即进行盘右观测, ><方法是进行完所有方向的盘左观测后, 且按盘左的相反次序进行盘右的观测, >>方法是所有方向均要进行盘右观测, 且按盘左的次序进行, >方法只进行盘左的方向观测, 不进行盘右观测。 |  |    |  |  |  |
|  |  | 测量 |  |  |  |

学习点:

| MONIT\ LEARN POINT |   |      |      |     |        |
|--------------------|---|------|------|-----|--------|
| Point no           | : | 点号   |      |     |        |
| Remark 1           | : | 标记   |      |     |        |
| Refl.Height        | : | 棱镜高  |      |     |        |
| Hz                 | : | 水平角  |      |     |        |
| V                  | : | 垂直角  |      |     |        |
| Horiz.Distance     | : | 水平距离 |      |     |        |
| Height diff        | : | 高差   |      |     |        |
| Easting            | : | 东坐标  |      |     |        |
| Northing           | : | 北坐标  |      |     |        |
| Elevation          | : | 高程   |      |     |        |
|                    |   | ALL  | DIST | REC | TARGET |
|                    |   | DONE |      |     |        |

|   |  |    |    |    |    |
|---|--|----|----|----|----|
|   |  |    |    |    |    |
| 输入点号和棱镜高后, 瞄准目标按 ALL 或 DIST+REC 对目标点进行测量并记录, 每个目标点均测量完成后, 按 F5 (DONE) 返回。 |  |    |    |    |    |
| 按 F4 (TARGET) 是对目标点进行设置, 如棱镜选择 PRISM、PPM 设置、偏移设置 OFFS 等。                  |  |    |    |    |    |
|   |  | 测存 | 测距 | 保存 | 目标 |
|   |  | 返回 |    |    |    |

测量完成后, 返回到点选择界面

| MONIT\ Point Selection |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
|------------------------|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|--|

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| Control     | : | LEARNED ▼ |
| Total pts.  | : | 总点数       |
| Select Pts. | : | 选择点数      |
| MeasMethod  | : | ◇ ▼ 测量方法  |
| Repetition  | : | 重复次数      |

|  |  |  |  |        |      |
|--|--|--|--|--------|------|
|  |  |  |  | SELECT | LIST |
|--|--|--|--|--------|------|

Control 中选择 FILE01.GSI，将自动统计文件中的总点数和选择点数，按 F5 (SELCT) 选择要监测的点

|  |  |  |  |    |    |
|--|--|--|--|----|----|
|  |  |  |  | 选择 | 列表 |
|--|--|--|--|----|----|

选择点:

| MONIT\ Point Selection |      |
|------------------------|------|
|                        | 1/60 |
| Point no               | : 2  |
| Selected               | : ON |
| Hz                     | :    |
| V                      | :    |
| Slope Dist             | :    |

|  |  |   |   |      |      |
|--|--|---|---|------|------|
|  |  | ← | → | DONE | →OFF |
|--|--|---|---|------|------|

Control 中选择 FILE01.GSI，将自动统计文件中的总点数和选择点数，按 F5 (SELCT) 选择要监测的点  
按 → 浏览点，按 →OFF 或 →ON 来标记是否选择该点 ON 为选择，OFF 为不选择。  
直到所有的点均选择完后，按 F5 (DONE) 返回。

|  |  |  |  |    |    |
|--|--|--|--|----|----|
|  |  |  |  | 选择 | 列表 |
|--|--|--|--|----|----|

## 2、时间选择 Timer Selection

| MONIT\ TIMER SELECTION |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Beg Date               | : 开始日期                  |
| Beg Time               | : 开始时间                  |
| End Date               | : 结束日期                  |
| End Time               | : 结束时间                  |
| Delay                  | : 两次测量周期最小时间间歇 小时 h 分 m |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## 3、点测量 Point Measurement

| MONIT\ POINT MEASUREMENT |         |
|--------------------------|---------|
| Control                  | : 控制文件  |
| Select Pts.              | : 选择点数  |
| Repetition               | : 重复测量次 |
| Meas. Date               | : 测量日期  |
| Meas. Time               | : 测量时间  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

在这个状态下，只要日期和时间满足要求，则自动进行监测。

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|